



TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR LOS OFERENTES.
EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN EXPRESA LA M.C.P

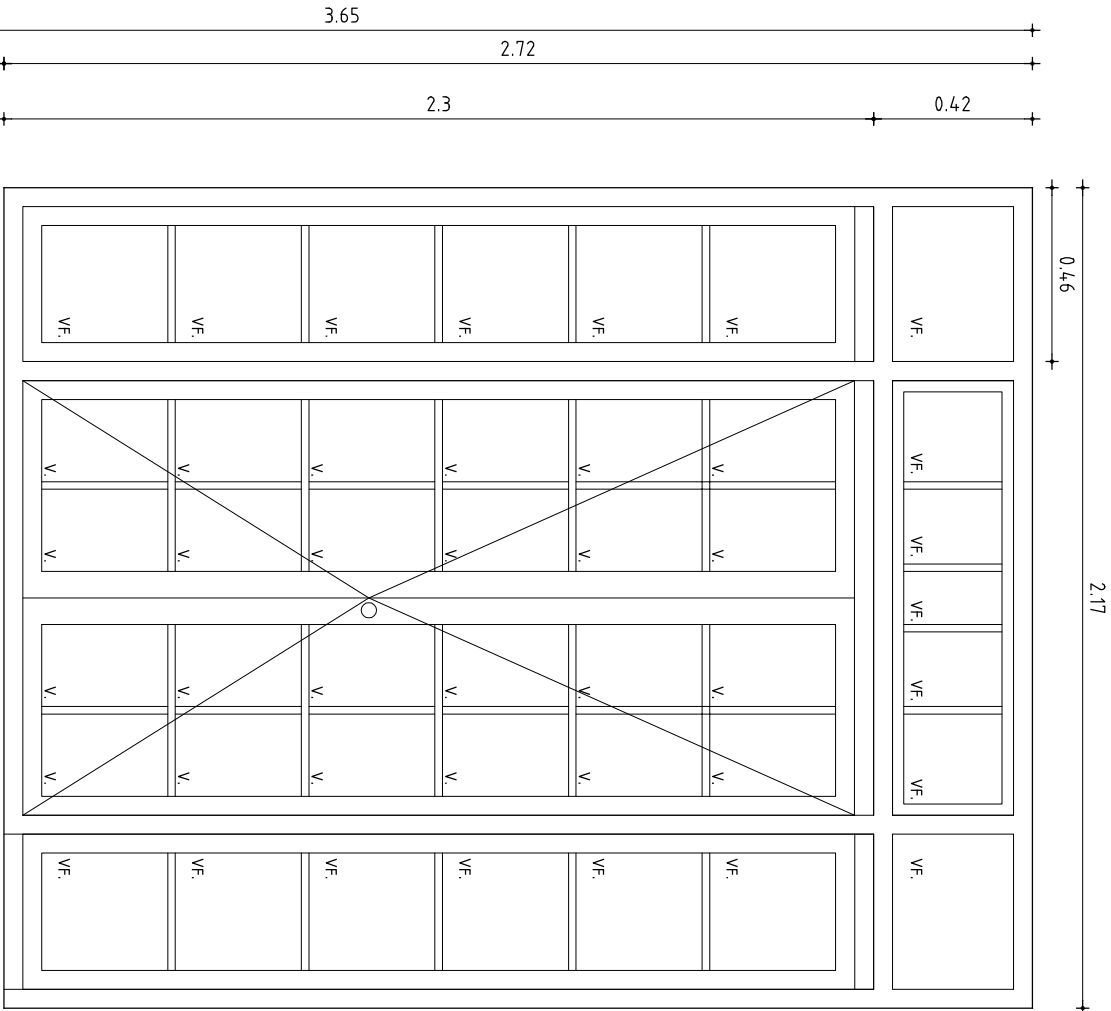

VENTANA BATIENTE DOBLE
CON VIDRIOS FIJOS Y POSTIGONES
INTERIORES – EXISTENTE – ESC. 1/20

AREA DE PROYECTOS			
 ANEP CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA		
OBRA: COLONIA ESCOLAR N°85 Rambla de los Argentinos	LOCALIDAD: Piriapolis	FECHA: 10/2022	
	DEPARTAMENTO: MALDONADO	ESCALA:	
PLANO DE: PLANILLAS DE CARPINTERÍA	LAMINA Nro: L 11		
ARQUITECTO: MARIANA CORBACHO			

TIPO	UBICACION	CANTIDAD:	
	-	IZA.	DER.
C102	MOVIMIENTO P. BAT. DOBLE	-	-

PLANILLA DE CARPINTERIA



VISTA EXTERIOR

NOTA:
*TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
**VISTA EXTERIOR.
*SE CONSIDERA QUE TODAS LAS PARTES A SUSTITUIR DEBERAN REALIZARSE CON IGUAL FORMA Y SECCION QUE LA SUSTITUIDA.
*TODAS LAS ABERTURAS EXISTENTES QUEDARAN EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONALES, MATERIALES Y ESTETICO FORMALES.

MARCO		SE SUSTITUIRÁN LAS PARTES DETERIORADAS O ROTAS POR MATERIAL NUEVO c/ SECCION IGUAL EXIST. EN EUCALIPTUS TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS. REPARACION DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE, TIPO TINTOXID GRAFITO MEDIO N°24 DE RENNER.	
HOJA		SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/ NUEVAS EN EUCALIPTUS c/ SECC. Y FORMA IGUAL EXIST. SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS - DE EXISTIR POSTIGONES INTERIORES Y/ O OTRAS PARTES SE PROCEDERA DE IGUAL MODO REPARANDO LO DETERIORADO O FALTANTE.	
CONTRAVIDRIO		SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA, SI FALTAN SE REpondrán IGUAL A EXISTENTE	
TERMINACION		SE CAMBIARÁN Y REpondran TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS. REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEM, MARCO	
VIDRIO	TIPO	SE SUSTITUYEN LOS ROTOS POR CRISTAL COMUN TRANSPARENTE	
HERRAJES:		SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS	
MOVIMIENTO		SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)	
MANIOBRA		-	
CIERRE		FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA	
CANTIDAD		PASADORES DE ADOSAR SUP /INF. EN UNA HOJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA	
BURLETES		SE COLOCARÁN BURLETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000.	