
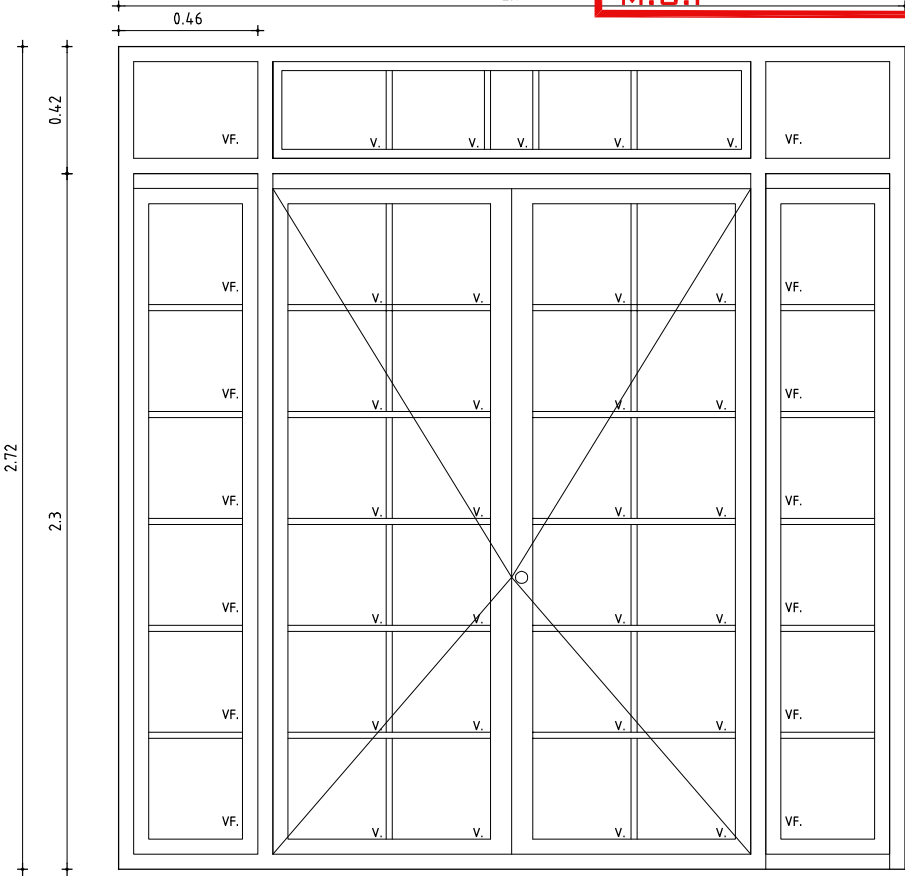


<div><div>ANEP</div><div>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</div></div> <div>AREA DE PROYECTOS</div> <div>DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA</div>			TIPO C104		UBICACION - MOVIMIENTO P. BAT. DOBLE		CANTIDAD: 4 IZQ. - DER. - ESCALA -														
OBRA: COLONIA ESCOLAR N°85 Rambla de los Argentinos			LOCALIDAD: PRIAPOLIS DEPARTAMENTO: MALDONADO		FECHA: 10/2022 ESCALA:		PLANILLA DE CARPINTERIA														
PLANO DE: PLANILLAS DE CARPINTERÍA			ARQUITECTO: MARIANA CORBACHO		LAMINA Nro: L 13		<div>TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR LOS OFERENTES.</div> <div>EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN EXPRESA LA M.C.P</div>														
																					
<div>VENTANA BATIENTE DOBLE CON VIDRIOS FIJOS Y POSTIGONES INTERIORES – EXISTENTE – ESC. 1/20</div> <div>NOTA: *TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA. *VISTA EXTERIOR. *SE CONSIDERA QUE TODAS LAS PARTES A SUSTITUIR DEBERÁN REALIZARSE CON IGUAL FORMA Y SECCIÓN QUE LA SUSTITUIDA. *TODAS LAS ABERTURAS EXISTENTES QUEDARAN EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONALES, MATERIALES Y ESTETICO FORMALES.</div>																					
<div><div>MARCO</div><div>SE SUSTITUIRÁN LAS PARTES DETERIORADAS O ROTAS POR MATERIAL NUEVO c/SECCION IGUAL EXIST. EN EUCALIPTUS TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE, TIPO TINTOXID GRAFITO MEDIO N°24 DE RENNER.</div></div>																					
<div><div>HOJA</div><table><tr><td>ESTRUCTURA</td><td>SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/NUEVAS EN EUCALIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST. SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS - DE EXISTIR POSTIGONES INTERIORES Y/O OTRAS PARTES SE PROCEDERA DE IGUAL MODO REPARANDO LO DETERIORADO O FALTANTE.</td></tr><tr><td>DIVISORES</td><td>SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA, SI FALTAN SE REPONDRÁN IGUAL A EXISTENTE</td></tr><tr><td>CONTRAVIDRIO</td><td>SE CAMBIARÁN Y REPONDRAN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES</td></tr><tr><td>TERMINACION</td><td>RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEM. MARCO</td></tr></table></div>									ESTRUCTURA	SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/NUEVAS EN EUCALIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST. SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS - DE EXISTIR POSTIGONES INTERIORES Y/O OTRAS PARTES SE PROCEDERA DE IGUAL MODO REPARANDO LO DETERIORADO O FALTANTE.	DIVISORES	SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA, SI FALTAN SE REPONDRÁN IGUAL A EXISTENTE	CONTRAVIDRIO	SE CAMBIARÁN Y REPONDRAN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES	TERMINACION	RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEM. MARCO					
ESTRUCTURA	SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/NUEVAS EN EUCALIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST. SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS - DE EXISTIR POSTIGONES INTERIORES Y/O OTRAS PARTES SE PROCEDERA DE IGUAL MODO REPARANDO LO DETERIORADO O FALTANTE.																				
DIVISORES	SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA, SI FALTAN SE REPONDRÁN IGUAL A EXISTENTE																				
CONTRAVIDRIO	SE CAMBIARÁN Y REPONDRAN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES																				
TERMINACION	RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEM. MARCO																				
<div><div>VIDRIO</div><div>TIPO SE SUSTITUYEN LOS ROTOS POR CRISTAL COMUN TRANSPARENTE</div><div>SECCION 4mm</div></div>																					
<div><div>HERRAJES:</div><div>SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS</div></div>																					
<div><div>HERRAJES</div><table><tr><td>MOVIMIENTO</td><td rowspan="3">CANTIDAD</td><td>-</td><td rowspan="4">TIPO</td><td>SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)</td></tr><tr><td>MANIOBRA</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">CIERRE</td><td>1</td><td>FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA</td></tr><tr><td>2</td><td>PASADORES DE ADOSAR SUP./INF. EN UNA HOJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA</td></tr></table></div>									MOVIMIENTO	CANTIDAD	-	TIPO	SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)	MANIOBRA	-	-	CIERRE	1	FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA	2	PASADORES DE ADOSAR SUP./INF. EN UNA HOJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA
MOVIMIENTO	CANTIDAD	-	TIPO	SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)																	
MANIOBRA		-		-																	
CIERRE		1		FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA																	
	2	PASADORES DE ADOSAR SUP./INF. EN UNA HOJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA																			
<div><div>BURLETES</div><div>SE COLOCARÁN BURLETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000.</div></div>																					