


TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR LOS OFERENTES.

EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN EXPRESA LA M.C.P

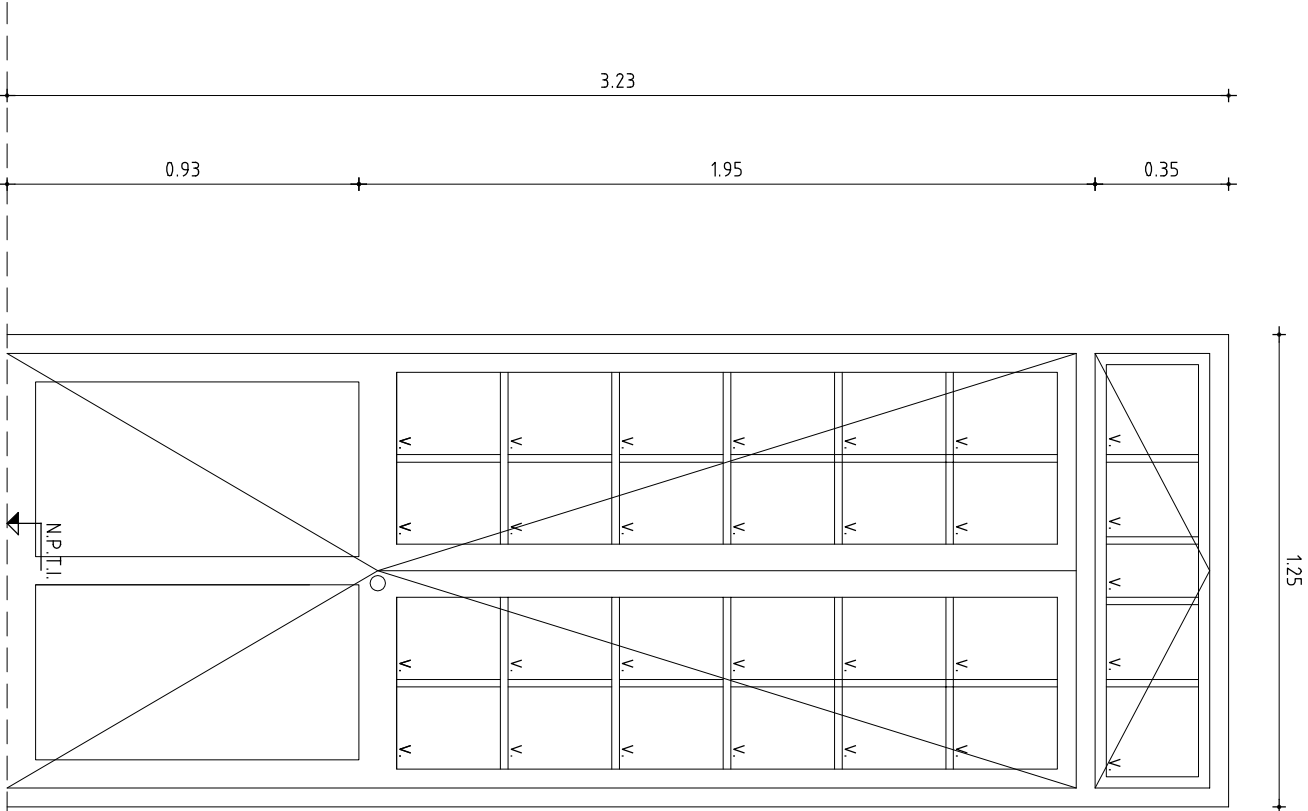

PUERTA BATIENTE DOBLE
CON VIDRIOS FIJOS – EXISTENTE
ESC. 1/20

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div>ANEP</div><div>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</div><div>DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA</div></div></div></div>				AREA DE PROYECTOS	
OBRA: COLONIA ESCOLAR N°85		LOCALIDAD: PIRIAPOLIS		FECHA: 10/2022	
Rambla de los Argentinos		DEPARTAMENTO: MALDONADO		ESCALA:	
PLANO DE:		PLANILLAS DE CARPINTERÍA		LAMINA N°:	
ARQUITECTO:		MARIANA CORBACHO		L 15	

TIPO	UBICACION	CANTIDAD:		2	
CO 106	COMEDOR (L.133) MOVIMIENTO P. BAT. DOBLE	IZA.	-	DER.	-
		ESCALA -			



VISTA EXTERIOR

NOTA:

*TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

*VISTA EXTERIOR.

*SE CONSIDERA QUE TODAS LAS PARTES A SUSTITUIR DEBERÁN REALIZARSE CON IGUAL FORMA Y SECCIÓN QUE LA SUSTITUIDA.

*TODAS LAS ABERTURAS EXISTENTES QUEDARAN EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONALES, MATERIALES Y ESTETICO FORMALES.

MARCO			
TIPO: SE SUSTITUIRAN LAS PARTES DETERIORADAS O DEJAR COMO ESTABA POR MATERIAL NUEVO c/SECCION IGUAL EXIST. EN EUCALIPTUS			
TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE, TIPO TINTOXID GRAF. 1/2 Nº24.			
ESTRUCTURA		SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/NUEVAS EN EUCALIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST.	
SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS			
DIVISORES		SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA, SI FALTAN SE REpondrá IGUAL A EXISTENTE	
CONTRAVIDRIO		SE CAMBIARÁN Y REpondRAN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES	
TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS,			
LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEN. MARCO			
VIDRIO	TIPO	SECCION 5mm	
SE SUSTITUYEN LOS ROTOS Y FANTASIA POR COMUN - TRANSPARENTES			
HERRAJES: SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS			
MOVIMIENTO		-	SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)
MANIOBRA		1	MANIJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA Y PLACA
CANTIDAD		1	FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA
CIERRE		1/2	CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA/PASADORES DE ADOSAR MODELO ESTILO INFERIOR Y SUPERIOR
BURLIETES			
SE COLGARÁN BURLIETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000			