
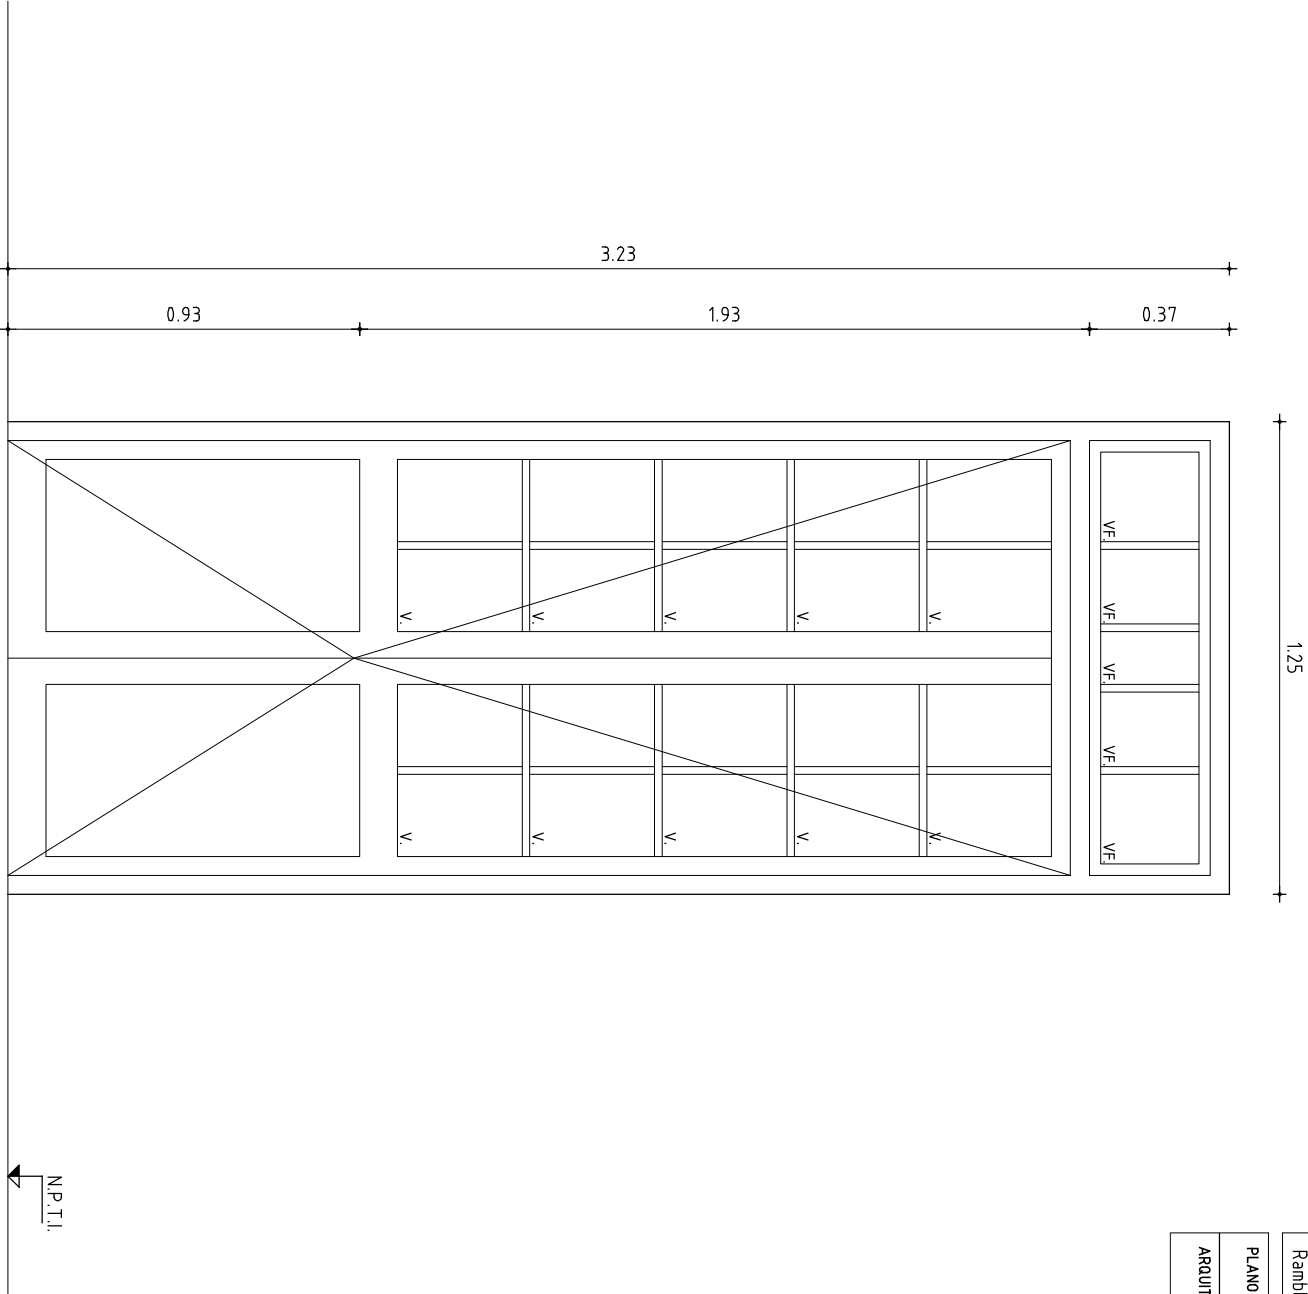


<div><div><b>ANEP</b></div><div>CONSEJO DIRECTIVO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA</div></div>			AREA DE PROYECTOS		
OBRA: <b>COLONIA ESCOLAR N°85</b> Rambla de los Argentinos		LOCALIDAD: Piriapolis DEPARTAMENTO: MALDONADO	FECHA: 10/2022	TIP0	
PLANO DE: <b>PLANILLAS DE CARPINTERÍA</b>		ARQUITECTO: MARIANA CORBACHO	LAMINA Nro: <b>L 17</b>	CANTIDAD: 6	
				UBICACION	
				- IZQ. - DER. -	
				MOVIMIENTO	
				P. BAT. DOBLE	
				ESCALA -	
PLANILLA DE CARPINTERIA					



VENTANA BATIENTE DOBLE  
CON VIDRIOS FIJOS Y POSTIGONES  
INTERIORES – EXISTENTE – ESC. 1/20

NOTA:  
\*TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.  
\*VISTA EXTERIOR.  
\*SE CONSIDERA QUE TODAS LAS PARTES A SUSTITUIR DEBERÁN REALIZARSE CON IGUAL FORMA Y SECCIÓN QUE LA SUSTITUIDA.  
\*TODAS LAS ABERTURAS EXISTENTES QUEDARÁN EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONALES, MATERIALES Y ESTÉTICO FORMALES.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR LOS OFERENTES.

EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN EXPRESA LA M.C.P



VISTA EXTERIOR

MARCO					SE SUSTITUIRÁN LAS PARTES DETERIORADAS O ROTAS POR MATERIAL NUEVO c/SECCION IGUAL EXIST. EN EUCALIPTUS TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACION DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE, TIPO TINTOXID GRAFITO MEDIO Nº24 DE RENNER.						
HOJA	ESTRUCTURA		SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/ NUEVAS EN EUCALIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST. SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS - DE EXISTIR POSTIGONES INTERIORES Y/O OTRAS PARTES SE PROCEDERA DE IGUAL MODO REPARANDO LO DETERIORADO O FALTANTE.								
	DIVISORES		SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA, SI FALTAN SE REPONDRÁN IGUAL A EXISTENTE								
	CONTRAVIDRIO		SE CAMBIARÁN Y REPONDRAN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES								
	TERMINACION		RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEM, MARCO								
VIDRIO	TIPO		SE SUSTITUYEN LOS ROTOS POR CRISTAL COMUN TRANSPARENTE							SECCION 4mm	
	HERRAJES: SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS										
HERRAJES	MOVIMIENTO		-		SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)						
	MANIOBRA		1/1		MANIJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA Y PLACA Y CERRADURA DE SEGURIDAD c/LAVE DE DOBLE PALETA						
	CIERRE		1		FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA						
	CANTIDAD		2		PASADORES DE ADOSAR SUP ./INF. EN UNA HOJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA						
BURLETES		SE COLOCARÁN BURLETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000.									